

**ISIRI**

3867


1st.Revision



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

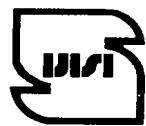

استاندارد ملی ایران

۳۸۶۷

تجدیدنظر اول

قیر و مواد قیری -

تعیین نقطه شکست فراس قیر و مواد قیری -

روش آزمون

**Bitumen and Bituminous Materials-  
Determination of the Fraass breaking point-  
Test Method**

**ICS:91.100.50; 74.140**

## بهنام خدا

### آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه<sup>\*</sup> صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مفاد نوشتہ شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup> کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/ یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. مؤسسه می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را براساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این مؤسسه است.

---

\* مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3 - International Organization of Legal Metrology (Organization International de Métrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد  
«قیر و مواد قیری - تعیین نقطه شکست فراس قیر و مواد قیری - روش آزمون»  
(تجددیدنظر اول)

سمت و / یا نامایندگی

رئیس

مدیر کل دفتر پژوهش و تحقیقات علمی  
شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک  
(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

دبیر

کارشناس دفتر پژوهش و تحقیقات علمی  
شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک  
(کارشناس ارشد زمین شناسی)

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

پورشیرازی، محمدعلی

(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

خدابی، علی

(دکترای مهندسی عمران)

رضایی، احسان

(کارشناس شیمی)

زمانی‌فر، الهام

(کارشناس ارشد شیمی)

شرقی، عبدالعلی

(دکترای مهندسی عمران)

شریفزاده، ابوذر

(کارشناس شیمی)

فخری، منصور

(دکترای مهندسی عمران)

فروتن، سارا

(کارشناس ارشد مهندسی شیمی)

شرکت نفت پاسارگاد

فیروزی فر، سید حسن  
(دکترای شیمی پلیمر)

کارشناس دفتر امور فنی  
شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

کارگر، محمد حسن  
(کارشناس ارشد زمین شناسی)

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مصطفوی، بیتا  
(کارشناس ارشد شیمی)

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

میرحسینی، سید محسن  
(کارشناس مدیریت)

## فهرست مندرجات

عنوان	صفحه
آشنایی با مؤسسه استاندارد	ج
کمیسیون فنی تدوین استاندارد	د
پیش‌گفتار	ز
هدف و دامنه کاربرد	۱
مراجع الزامی	۱
اصطلاحات و تعاریف	۱
اصول آزمون	۲
وسایل	۲
نمونه‌گیری و آماده سازی نمونه	۹
روش انجام آزمون	۱۰
بیان نتایج	۱۱
دقت	۱۲
گزارش آزمون	۱۲
پیوست الف (الزامی) ویژگی‌های دماسنچ	۱۳

## پیش‌گفتار

استاندارد «قیر و مواد قیری - تعیین نقطه شکست فراس قیر و مواد قیری- روش آزمون» نخستین بار در سال ۱۳۷۴ تدوین شد. این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (سهامی خاص) و تایید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گفت و در دویست و شصت و پنجمین اجلاس کمیته ملی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردهای ساختمانی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۷ تصویب شد. اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

این استاندارد جای‌گزین استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۶۷ سال ۱۳۷۴ است.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

BS EN 12593: 2007, Bitumen and bituminous binders- Determination of the Fraass breaking point.

# قیر و مواد قیری - تعیین نقطه شکست فراس<sup>۱</sup> قیر و مواد قیری - روش آزمون

## ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین نقطه شکست فراس است که معیاری برای سنجش شکنندگی قیر و مواد قیری در دمای کم را فراهم می‌کند.

هشدار- این استاندارد تمام موارد اینمی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی‌کند. بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است که موارد اینمی و اصول بهداشتی را رعایت و قبل از استفاده محدودیت‌های اجرایی آنرا مشخص کند.

## ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است.  
بدین‌ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

**2-1** EN 58, 2004: Sampling bituminous binders.

**2-2** EN 1425, 1999 (2006): Bitumen and bituminous binders- Characterization of perceptible properties.

**2-3** EN 1427, 2007: Bitumen and bituminous binders-Determination of softening point-Ring and ball method.

**2-4** EN 12594, 2007: Bitumen and bituminous binders- Preparation of test samples.

## ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱-۳

### نقطه شکست فراس

دمایی بر حسب درجه سلسیوس است که در آن لایه نازکی از مواد قیری با ضخامت یک‌نواخت و مشخص، تحت شرایط بارگذاری معینی می‌شکند.

## ۴ اصول آزمون

نمونه‌ای از قیر با ضخامت یکنواخت بر روی یک صفحه فلزی پوشش داده می‌شود. این صفحه با نرخ ثابت سرد و به صورت پی در پی خم و راست می‌شود تا جایی که لایه قیر شکسته شود. دمایی که در آن اولین ترک ظاهر گردد به عنوان نقطه شکست فراس گزارش می‌شود.

## ۵ وسایل

وسایل آزمایشگاهی و ظروف شیشه‌ای معمول به همراه وسایل زیر مورد نیاز است:

### ۱-۵ صفحه‌های فلزی

صفحه‌ها باید از فولاد صیقلی پرداخت شده با خاصیت ارجاعی به طول mm ( $41,00 \pm 0,05$ )، عرض mm ( $20,0 \pm 0,02$ ) و ضخامت mm ( $0,15 \pm 0,02$ ) ساخته شوند. صفحه‌ها باید به صورت تخت نگه‌داری و در صورت عدم استفاده، در مقابل خوردگی محافظت شوند. هر صفحه که به وضوح دچار خوردگی یا خمیدگی شود باید کنار گذاشته شود.

### ۲-۵ تجهیزات آماده‌سازی صفحه فلزی

تجهیزات آماده‌سازی صفحه فلزی برای نمونه ذوب شده شامل موارد زیر است:

۱-۵ قطعه آهن‌ربایی<sup>۱</sup> با سطح تخت و صیقلی (شکل ۱) که یک تا سه صفحه فلزی را بر روی خود نگه می‌دارد و درپوش مناسبی بر روی آن قرار دارد (شکل ۲).

### ۲-۵ پایه فلزی<sup>۲</sup>

پایه فلزی که دارای دو بخش مجزا می‌باشد: یک بخش با دمای قابل تنظیم و کنترل و دیگری که با چرخش آب، سرد می‌شود. این پایه باید به طور افقی قرار گرفته و دارای تراز حباب و پیچ‌های تنظیم سطح برای تراز نمودن باشد.

۳-۵ دستگاه شکست فراس مطابق شکل ۳ که شامل بخش‌های تشریح شده در بندهای ۱-۳-۵ تا ۳-۵ است.


یادآوری - دستگاه‌های دستی می‌توانند با دستگاه‌های خودکار یا نیمه خودکار با شرایط یکسان ذکر شده جای‌گزین شوند.

### ۱-۳-۵ ابزار خمس


مطابق شکل ۴ ابزار خمس شامل دو لوله است. این دو لوله به‌گونه‌ای سوار شده‌اند که یکی می‌تواند در طول دیگری حرکت کند. فضای خالی بین دو لوله نباید بیشتر از ۱ mm باشد. لوله‌ها باید از ماده‌ای ساخته شوند که انبساط گرمایی کمی داشته (ضریب انبساط خطی کوچک‌تر از  $1/K = 40 \times 10^{-6}$ ) و هادی ضعیف گرما باشند (هدایت گرمایی کوچک‌تر از  $m^3 \times W/K = 0,3$ ).

1 - Magnet block


2 - Metal support

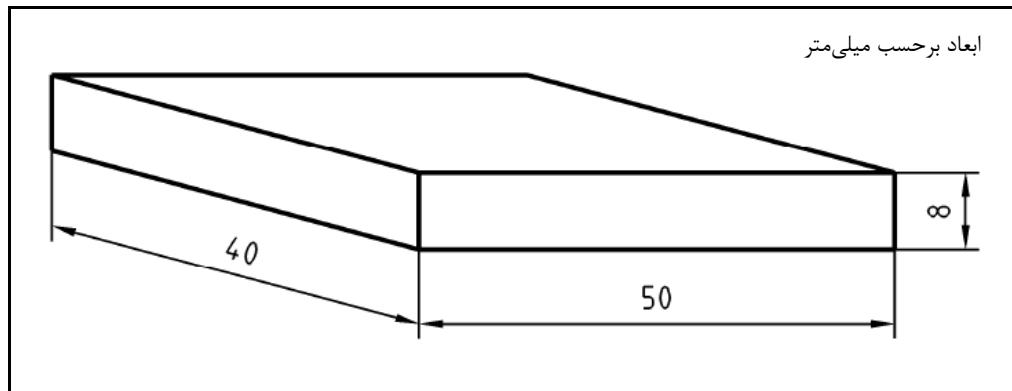

شکل ۱- قطعه آهن ربايى

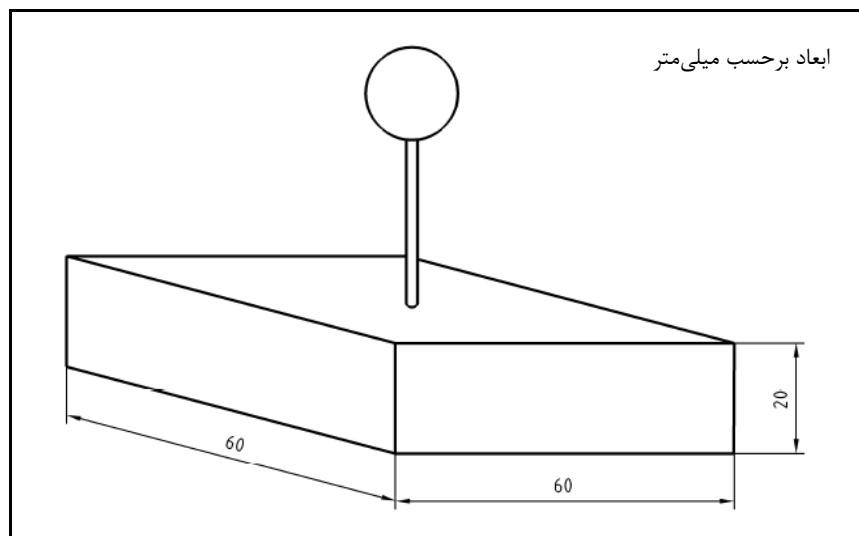

شکل ۲- درپوش فلزی با ضخامت ۱/۵ میلی متر

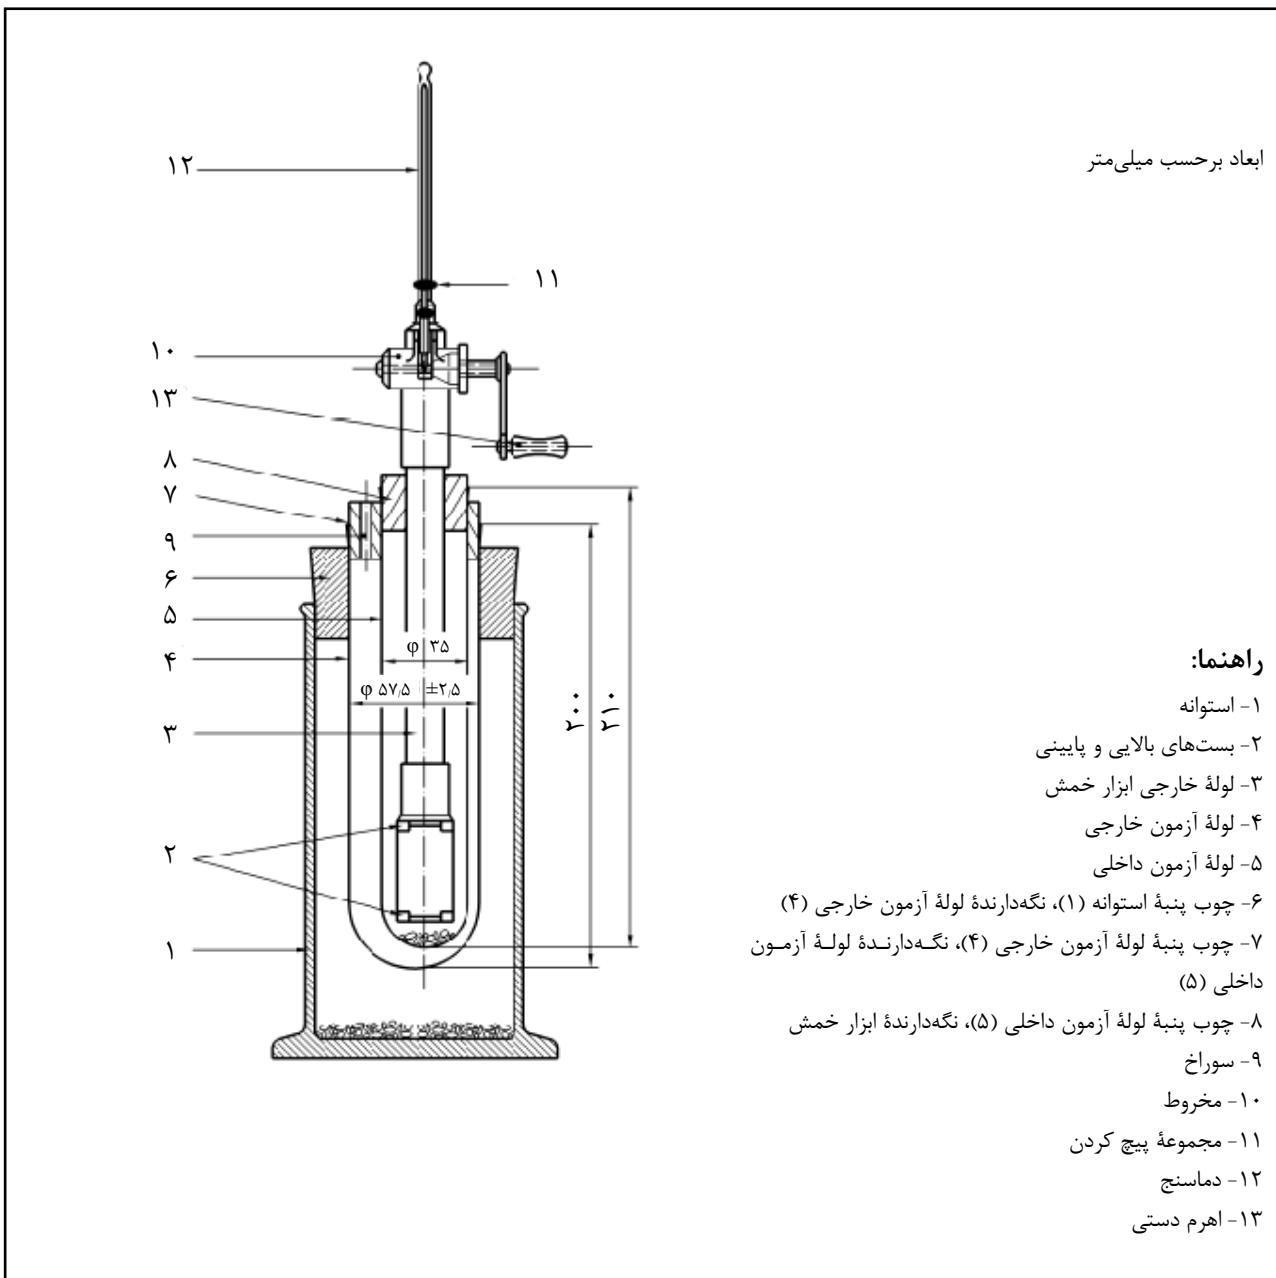

شکل ۳- نمونه‌ای از دستگاه شکست فراس (ابعاد مشخص شده الزامی است)

صفحه به وسیله دو بست فلزی مطابق شکل ۵ نگه داشته می‌شود. بست بالایی به انتهای پایینی لوله خارجی و بست پایینی توسط قطعه اتصال‌دهنده فلزی به لوله داخلی وصل شده است. بست‌ها هم صفحه و موازی محور لوله می‌باشند. بست‌ها باید در برابر تاب برداشتن محافظت شوند. دماسنجد باید به گونه‌ای نصب شود که قطعه اتصال‌دهنده فلزی، مانع بین حباب دماسنجد و دمای محیط ایجاد نکند و مخزن دماسنجد با فاصله مشابهی بین دیواره لوله داخلی و میانه صفحه آزمون از قبل ختم شده در هنگام سکون باشد.

با چرخاندن اهرم دستی (شکل ۳ را ببینید) که به یک مخروط از جنس فلز سخت (شکل ۶) و یک پیچ تنظیم مجهز است، لوله داخلی نسبت به لوله خارجی به بالا و پایین حرکت می‌کند. یازده چرخش اهرم باید

فاصله اولیه بین گیره بالایی و پایینی را به صورت تدریجی از mm  $(40/0 \pm 0/1)$  به mm  $(35 \pm 0/1)$  کاهش دهد.

از یک میله فولادی برای تنظیم خمش اولیه صفحه فلزی آزمون می‌توان استفاده کرد. ارتفاع میله به گونه‌ای است که وقتی در جای خود قرار گیرد، فاصله اولیه بین بسته‌های بالایی و پایینی برابر mm  $(40/0 \pm 0/1)$  می‌باشد.

استفاده از ابزار خمش نیمه خودکار که در آن بالا و پایین آمدن لوله داخلی کنترل می‌شود، و یا استفاده از ابزار تمام خودکار، که در آن کاهش دما و یا نمایش نقطه شکست در اثر خمش صفحه، کنترل شده است، طبق شرایط آزمون مشخص شده در این استاندارد، مجاز می‌باشد.

### ۲-۳-۵ ابزارخنک کننده

ابزارخنک کننده مطابق شکل ۳ شامل لوله آزمون داخلی (۵)، لوله آزمون خارجی (۴) و استوانه شیشه‌ای (۱) می‌باشد. درپوش‌ها (۶)، (۷) و (۸) باید از جنس پلاستیک یا چوب پنبه‌ای باشند. از سوراخ (۹) درپوش‌ها (۷) ممکن است برای افزودن دی‌اکسید کربن جامد استفاده شود. استوانه (۱) و لوله آزمون داخلی (۵) باید شامل مقدار کمی از ماده خشک کن باشند. یک ظرف عایق شفاف با قطر داخلی mm  $\pm 5$  (۷۵) ممکن است جایگزین لوله آزمون خارجی (۴) و استوانه (۱) شود.

یادآوری ۱- باید اطمینان حاصل شود که تمام اجزای وسایل به حالت عمودی هستند.


یادآوری ۲- مایع حمام مناسب برای ظروف دوار<sup>۱</sup>، الکل‌هایی مثل اتانول، ۱-پروپانول یا ۲-پروپانول هستند.

### ۳-۳-۵ دماسنجهای با ساقه سخت، مطابق مشخصات ذکر شده در پیوست الف.

وسایل دیگری جهت اندازه‌گیری دما به جای دماسنجهای جیوه‌ای استفاده می‌شوند. اما دماسنجهای جیوه‌ای، دماسنجهای مرجع می‌باشند. هر دماسنجدیگری که مورد استفاده قرار می‌گیرد باید واسنجی شده تا اعداد خوانده شده همانند دماسنجدیوه‌ای باشند. البته باید توجه داشت که زمان‌های پاسخ گرمایی در مقایسه با دماسنجدیوه تغییر کرده است.

یادآوری- در این روش آزمون که کاهش دما خوانده می‌شود، تصحیحات اساسی باید در نظر گرفته شده و سپس در مشاهدات اعمال شود.


ابعاد بر حسب میلی متر

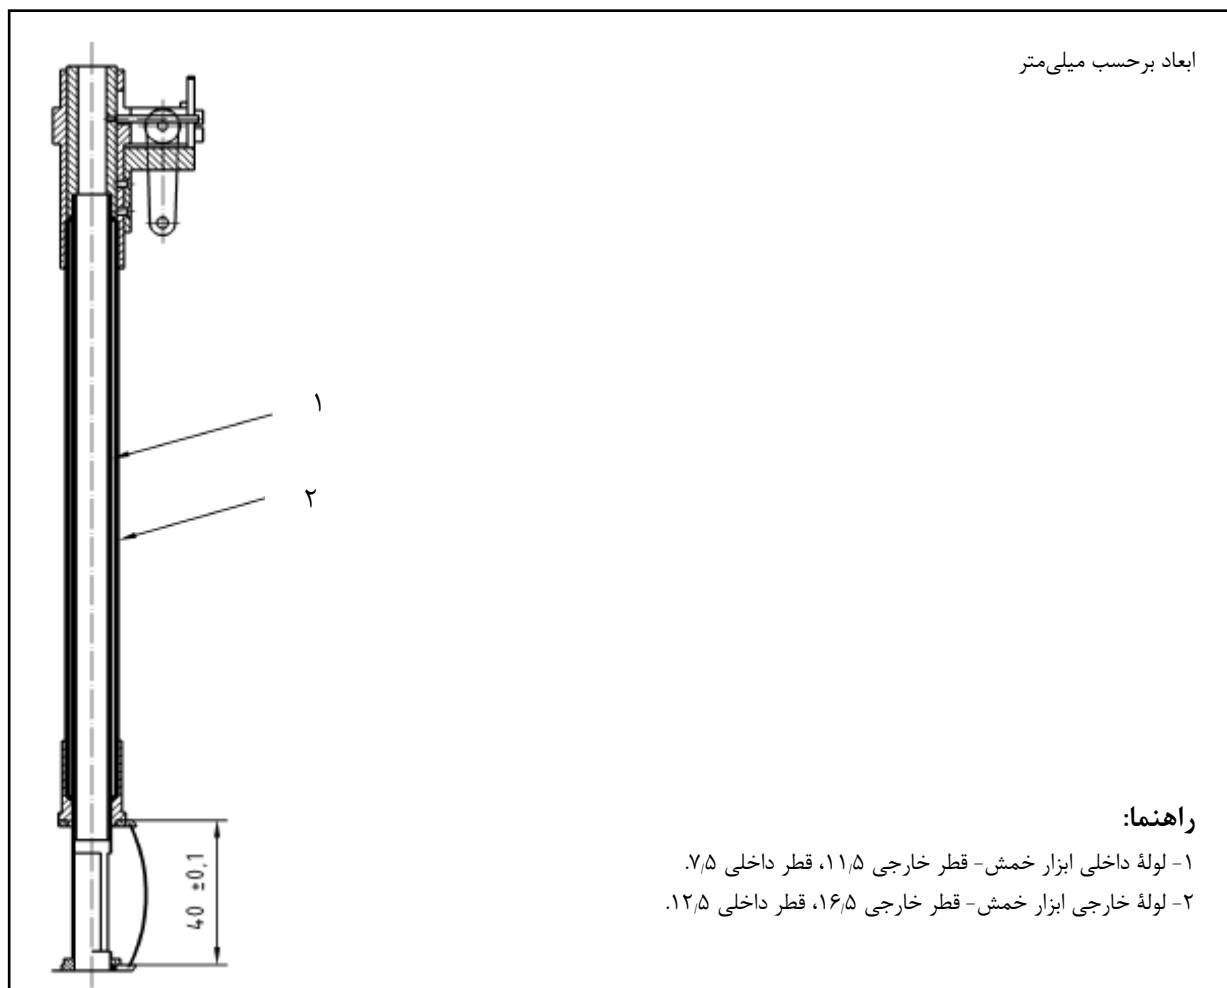

راهنمای:

- ۱- لوله داخلی ابزار خمچ- قطر خارجی ۱۱.۵، قطر داخلی ۷.۵
- ۲- لوله خارجی ابزار خمچ- قطر خارجی ۱۶.۵، قطر داخلی ۱۲.۵

شکل ۴- بخش پایینی وسایل خمچ با صفحه آزمون در موقعیت اولیه

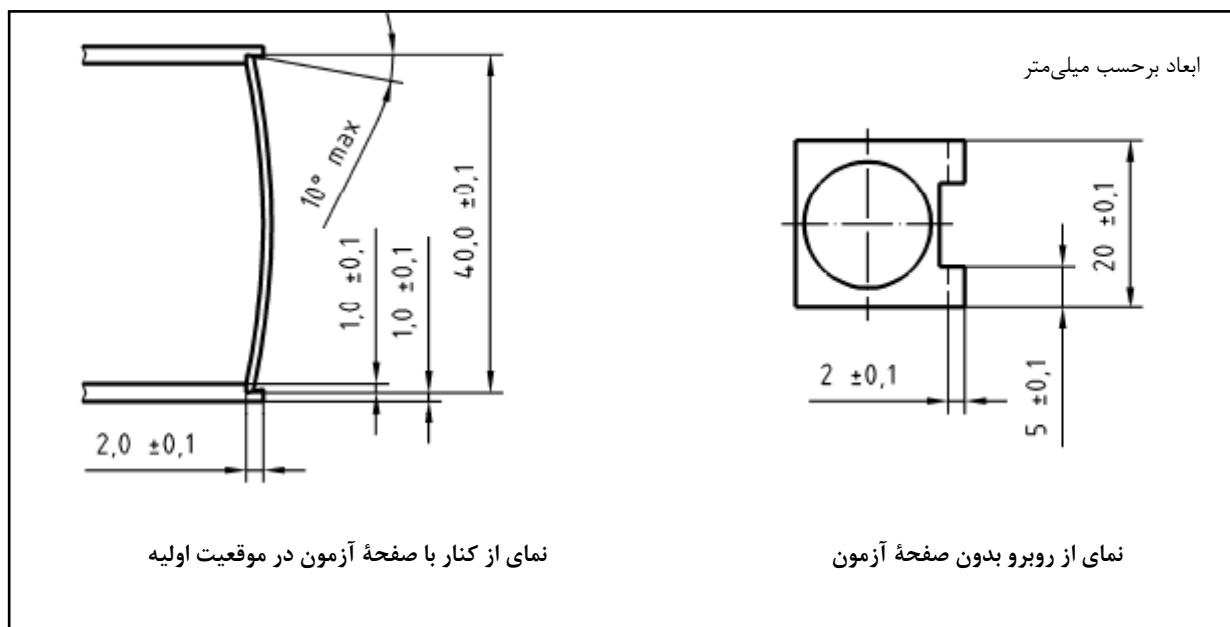


نمای از کنار با صفحه آزمون در موقعیت اولیه

نمای از روی رو بدون صفحه آزمون

شکل ۵- بسته ها

ابعاد بر حسب میلی متر

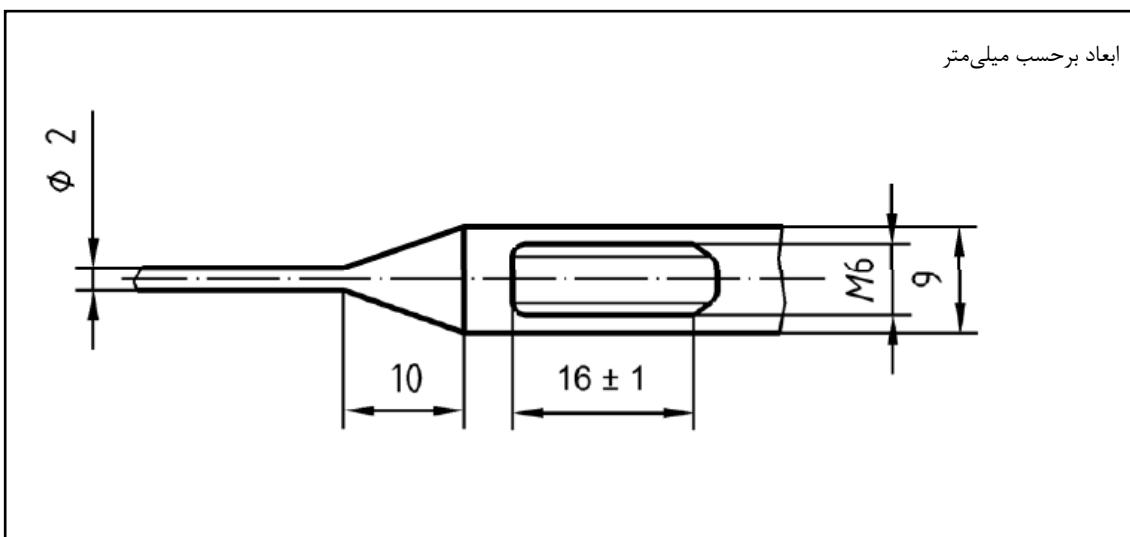

شکل ۶- مخروط

#### ۴-۵ پرس

پرس شامل یک صفحه پایه، یک چارچوب و دو فک فلزی با ابعاد  $100 \times 72 \times 25$  mm می‌باشد (شکل ۷). فک پایینی به صفحه‌ای از جنس ماده‌ای غیر رسانا (بند ۵-۵ را ببینید) که ابعاد آن مشابه فک فشار است، متصل می‌شود.

یک گودی با ابعاد  $60 \times 72 \times 70$  mm به سطح فشار فک پایینی متصل می‌شود. صفحه فلزی باید به راس فک بالایی به وسیله یک ماده غیر رسانا ثابت شود و آن را به دو قسمت، تقسیم کند. راس صفحه مجهرز به میله گردانی است که با دستگیره می‌چرخد. شیار این میله گردان باید از میان چارچوب اتصال عبور کند. عمق شکاف باید بین ۰,۲ mm و ۰,۵ mm باشد.

اجزای گرم کن برقی باید بین فک‌های فشار و ماده غیر رسانا چفت شده (بند ۵-۵ را ببینید)، به دستگاه کنترل متصل شوند. به وسیله این اجزاء دمای فک‌های فشار تغییر می‌کند. داخل فک‌های فشار، سوراخ‌هایی قرار دارد که حسگرهای اندازه‌گیری دما در آن‌ها جاسازی و تعبیه شده‌اند.


#### ۵-۵ ورقه‌های جدا کننده

ورقه‌های جدا کننده، عایق حرارت و از جنس هیدرات سلولز با ضخامت ۰,۰۵ mm یا ورقه پوشیده شده از سیلیکون می‌باشند.


#### ۶-۵ انبرک‌ها

انبرک‌ها برای قرار دادن صفحه‌های آزمون بین گیره‌ها به کار می‌روند. انتهای دسته آن‌ها نباید بیش از ۸ mm عرض داشته باشد. باید از یک قطعه برای جلوگیری از نزدیک شدن انتهای دسته‌ها با فاصله کمتر از ۳۵ mm استفاده شود تا از خم شدن بیش از حد صفحه‌های آزمون در حین جای‌گذاری جلوگیری شود.

#### ۷-۵ ترازو با دقت $\pm 0,005$ گرم

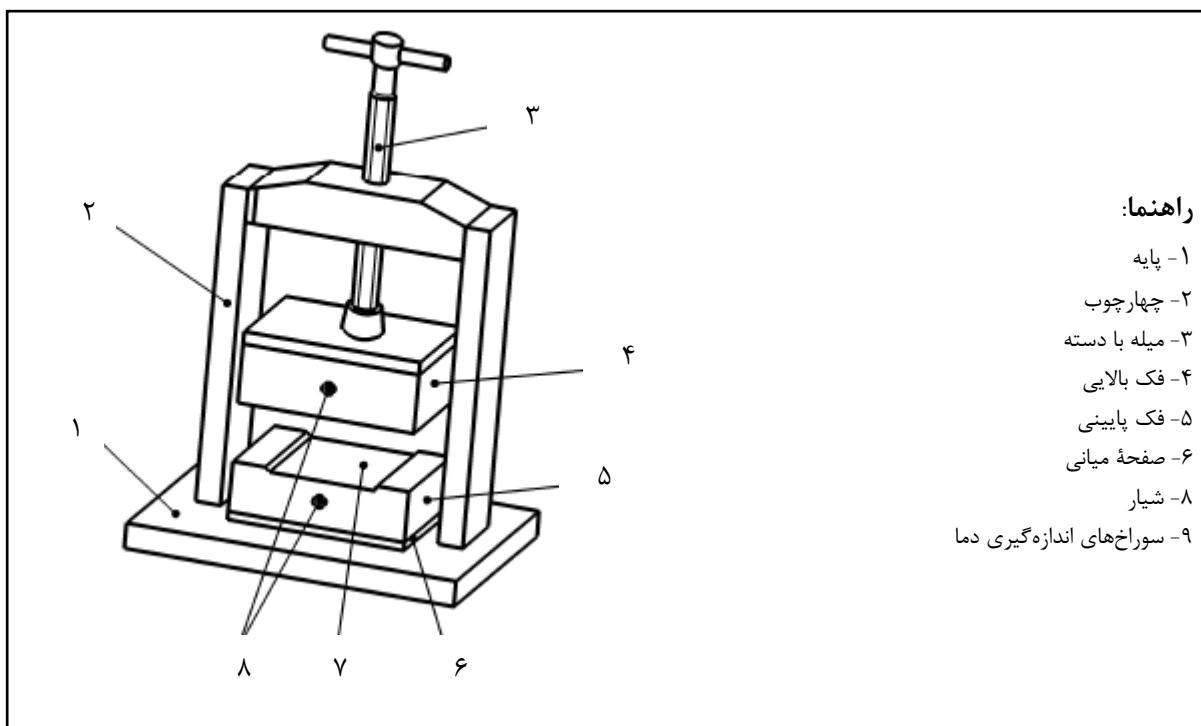

شکل ۷- پرس

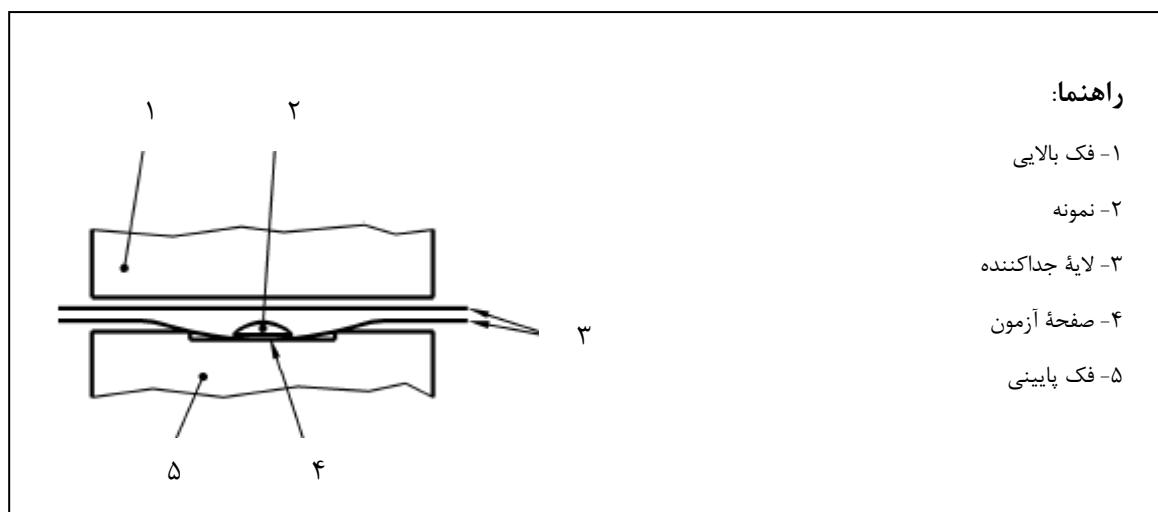

شکل ۸- نمایی از پرس نمونه

## ۶ نمونه‌گیری و آماده سازی نمونه

### ۱-۶ کلیات

طبق استاندارد بند ۱-۲ نمونه‌گیری کنید. احتیاط‌های ایمنی لازم را اعمال کرده، اطمینان حاصل کنید آزمونه از نمونه آزمایشگاهی که همگن و غیر آلوده، اخذ شده باشد. (طبق استانداردهای بند ۲-۲ و ۴-۲).

### ۲-۶ نحوه پوشش صفحه‌های فلزی

سه صفحه فلزی را با یک حلال مناسب تمیز و آماده کنید (طبق بند ۱-۵). سپس آن‌ها را خشک کرده، تا نزدیک ۰۰۱ گرم وزن کنید. جهت تکرارپذیری و تجدیدپذیری نتایج آزمون، لازم است که تمام آزمون‌ها با استفاده از لعاب نازک قیر با ضخامت یکسان انجام شوند.

یادآوری- به عنوان مثال می‌توان از حللاهایی مثل استون، سیکلوهگزان یا کلرید متیلن استفاده کرد.

### ۳-۶ مذاب کردن نمونه

صفحه فلزی باید به طور دستی پوشش داده شود.

(۱۰ ± ۰۱) میلی‌گرم از مواد قیری را روی صفحه ریخته و صفحه فلزی را روی قطعه آهن ربایی قرار دهید (طبق بند ۲-۵).

یادآوری ۱- نمونه می‌تواند به حالت گرم (مایع) یا سرد (جامد) باشد.

قطعه آهن ربایی باید روی گرم‌کن صفحه داغ با دمای کنترل شده قرار داده شود (طبق بند ۲-۵) به طوری که دمای آن بیش از ۸۰°C بالاتر از دمای نقطه نرمی قیر نباشد (طبق استاندارد بند ۳-۲). دما برای قیرهای پلیمری صرف نظر از نقطه نرمی نباید بیشتر از ۲۰۰°C باشد.

به محض اینکه قیر به اندازه کافی روان شد، با تنظیم حرارت از توزیع یکنواخت قیر اطمینان حاصل کنید.

یادآوری ۲- در صورت لزوم می‌توان از یک تیغه نازک (به عنوان مثال سوزن نفوذ غیرقابل استفاده) برای پوشش یکنواخت استفاده کرد.

اگر میزان قیر باقی‌مانده کمتر از مقدار مورد نظر باشد، صفحه دیگری آماده کنید. اجازه دهید صفحه فلزی به مدت یک دقیقه تا دو دقیقه به همان حالت باقی بماند تا اطمینان حاصل کنید که تمام صفحه فلزی با قیر به طور یکنواخت پوشیده شده است و سطح آن تخت باشد.

با دقت حرارت را زیاد کنید تا حباب‌های کوچک هوا که ممکن است به دام افتاده باشند، برطرف شوند، از حرارت بیش از حد موضعی اجتناب شود.

با استفاده از پوشش، قطعه آهن ربایی نگه‌دارنده صفحه فلزی را به قسمت سرد گرم‌کن صفحه داغ جابجا کنید.

یادآوری ۳- زمان آماده سازی کامل صفحه فلزی نباید بیشتر از ۱۰ دقیقه باشد.

صفحه فلزی را در دمای محیط به حالت افقی روی قسمت سرد گرم کن صفحه داغ قرار دهید و با پوششی از آن محافظت کنید.

#### ۴-۶ پوس کردن نمونه

اگر نقطه نرمی قیر طبق استاندارد ۳-۲ بیشتر از  $100^{\circ}\text{C}$  است، صفحه فلزی باید در مرکز لایه نازک جداکننده با ابعاد  $(100 \times 100) \text{ mm}$  قرار گیرد. به طور تقریبی دو گرم از قیر در مرکز صفحه فلزی قرار داده می‌شود و با یک لایه نازک جداکننده دیگر پوشیده می‌شود. ظرف را درون گودی فک پایین قرار داده، تا دمایی حدود  $20^{\circ}\text{C}$  بالاتر از دمای نقطه نرمی نمونه تحت آزمون گرم می‌شود (شکل ۸).

فک بالایی باید به وسیله محور پیچ دار پایین آورده شود تا روی فک پایینی قرار گیرد و حدود یک دقیقه در این وضعیت نگه داشته شود. سپس دوباره فک بالایی، بالا می‌آید و صفحه فلزی پوشش دار (عایق شده) پس از خنک شدن تا دمای محیط، در آب یخ قرار داده می‌شود. لایه نازک جداکننده همچنان در جای خود هستند. پس از حدود دو دقیقه لایه نازک جداکننده برداشته می‌شوند و صفحه فلزی توسط تیغه تیز به سمت گوشه ظرف فلزی هدایت می‌شود. سپس صفحه فلزی پوشش دار (عایق شده) وزن می‌شود.

میزان قیری که تحت فشار قرار می‌گیرد برابر  $(10 \pm 4) \text{ میلی گرم}$  است. اگر صفحه فلزی پوشش دار وزن مورد نظر را نداشت، از صفحه فلزی دیگری که با همان روش پوشش دار شده استفاده می‌شود.

#### ۷ روش انجام آزمون

##### ۱-۷ شرایط آزمون

صفحه فلزی پس از پوشش دادن ۳۰ دقیقه تا  $240^{\circ}\text{C}$  در دمای حداقل  $15^{\circ}\text{C}$  بیشتر از دمای مورد انتظار برای نقطه شکست، آزمون کنید. سپس صفحه فلزی را در هر دقیقه  $1^{\circ}\text{C}$  خنک کنید. خم کردن آن را در هر درجه سلسیوس آغاز کنید، البته حداقل دمای شروع  $8^{\circ}\text{C}$  و حداقل  $12^{\circ}\text{C}$  بالای نقطه شکست مورد انتظار می‌باشد.

یادآوری - در صورت لزوم برای نقطه شکست فراس نسبتاً زیاد، صفحه فلزی پوشش دار می‌تواند دمایی بیشتر از دمای محیط داشته تا فرصت کافی جهت خنکسازی با نرخ  $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$  وجود داشته باشد.

##### ۲-۷ اندازه‌گیری

صفحه فلزی پوشش دار را به کمک انبرک‌ها، میان بسته‌ها قرار دهید (طبق بند ۶-۵). در این حالت مراقب باشید که صفحه فلزی به آرامی خم شود تا در این مرحله از آزمون لایه نازک قیر ترک بر ندارد. اگر ترک بر روی لایه نازک قیر ظاهر شد آن را با یک صفحه فلزی پوشش دار دیگر تعویض کنید.

ابزار خمس را به لوله داخلی دستگاه خنک کننده وصل کنید. دماسنجد را طوری سوار کنید که حباب آن در مرکز و پشت صفحه آزمون تعییه شده بین بسته‌ها باشد. خنک کردن را با نرخ  $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$  آغاز کنید. برای این منظور، فاصله بین لوله داخلی و بیرونی آزمون را تا سطح حداقل  $100 \text{ mm}$  با مایع حمام (الکل یا هر مایع حمام مشابهی) پر کنید. دما طوری تنظیم شده که متناسب با دمای صفحه آزمون باشد. کاهش دما با اضافه کردن مقدار کمی یخ خشک (دی‌اکسید کربن جامد) صورت می‌پذیرد. از سه دقیقه اول برای تنظیم تغییرات کاهش دما، استفاده می‌شود. بعد از کاهش سه درجه سلسیوس اولیه، دما باید با نرخ  $1^{\circ}\text{C}$  در هر

(٥ ± ٤٠) ثانیه کاهش یابد. تغییرات دمایی در طی آزمون نباید بیشتر از حداقل تغییرات مجاز یعنی پنج ثانیه باشد. تغییرات دمایی آزمون نباید میانگین گیری شود.

خمش صفحه فلزی را در دمای  $^{\circ}\text{C}$  ٢ ± ١٠ بیشتر از دمای مورد انتظار نقطه شکست آغاز کنید. برای خم و راست کردن صفحه آزمون، دسته را با نرخ یکنواخت یک دور بر ثانیه، آنقدر بچرخانید تا دسته دیگر نچرخد. برای مشاهده اولین ترک، لایه نازک قیر را بررسی کرده و دمایی که این ترک در آن ظاهر می‌شود را تا نزدیک  $^{\circ}\text{C}$  ١ یاداشت کنید. سپس بدون وقفه، دسته را با همان سرعت، اما به طور وارونه (رو به عقب) بچرخانید.

بین فشارهای خمش دورهای، ابزار خمش به مدت (٥ ± ٣٨) ثانیه در وضعیت اولیه نگه داشته می‌شوند. اگر ابزار خمش در طول آزمون از لوله آزمون درونی برداشته شود (حتی برای بررسی)، آزمون باید متوقف شود.

### ٣-٧ تعیین نقطه شکست فراس

اولین صفحه فلزی که مورد آزمون قرار می‌گیرد امکان تعیین تقریبی نقطه شکست را ایجاد می‌کند ( $T_j$ ). شروع آزمون حدود  $^{\circ}\text{C}$  ٨ تا ١٢ بیشتر از دمای تقریبی نقطه شکست می‌باشد.

اگر این شرایط به عنوان اولین اندازه‌گیری رضایت بخش بود، سپس  $T_j = T_0$  بوده، آزمون برای به دست آوردن  $T_1$  تکرار می‌شود.

اگر این شرایط به عنوان اولین اندازه‌گیری رضایت بخش نبود، سپس دو اندازه‌گیری دیگر باید انجام شود ( $T_3$  و  $T_2$ )

### ٤-٧ ماکسیمم بازه برای اندازه‌گیری‌های صحیح

دو اندازه‌گیری ( $T_0$ ,  $T_1$ ) یا ( $T_2$ ,  $T_3$ ) در صورتی قابل قبول است که اختلاف هر بازه کمتر یا مساوی  $^{\circ}\text{C}$  ٣ باشد. اگر اختلاف بیشتر از  $^{\circ}\text{C}$  ٣ باشد، دو اندازه‌گیری دیگر باید انجام شود ( $T_4$ ,  $T_5$ ).

اگر اختلاف بین  $T_5$  و  $T_4$  بیشتر از  $^{\circ}\text{C}$  ٣ باشد، میانگین ٤ دمای  $T_0$ ,  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ ,  $T_4$ ,  $T_5$  را محاسبه کنید و پراکندگی نتایج را مشخص کنید.

### ٨ بیان نتایج

نقطه شکست فراس را بر حسب درجه سلسیوس با میانگین ٢ (یا ٤) تابع صحیح بیان و به نزدیک‌ترین عدد گرد کنید (طبق بند ٤-٧).

**۱-۹ تکرار پذیری**

تفاوت بین دو نتیجهٔ پیاپی به دست آمده از آزمون معمول و صحیح انجام شده توسط یک آزمایش‌گر با ابزار یکسان، در شرایط ثابت روی مواد آزمون یکسان در درازمدت، تنها در یک حالت از ۲۰ حالت محتمل است که از مقادیر جدول ۱ فراتر رود.

**۲-۹ تجدیدپذیری**

تفاوت بین دو نتیجهٔ منفرد و مستقل، به دست آمده از آزمون‌های معمول و صحیح انجام شده توسط آزمایش‌گران گوناگون و در آزمایشگاه‌های متفاوت روی مواد آزمون یکسان در درازمدت، تنها در یک حالت از ۲۰ حالت محتمل است که از مقادیر جدول ۱ فراتر رود.

**جدول ۱- دقت**

تجددیدپذیری (R) °C	تکرار پذیری (r) °C	نقطهٔ شکست فراس
۶	۳	یادآوری ۱- داده‌ها برای تجهیزات دستی، نیمه خودکار و خودکار یکسان است. یادآوری ۲- داده‌های دقت برای قیرهای اصلاح شده یا اصلاح نشده قابل استفاده نیستند. این داده‌ها تا زمانی که این داده‌های معیار در دسترس هستند، تنها برای راهنمایی استفاده می‌شوند. داده‌های دقت بیانگر بهترین داده‌های در دسترس در حال حاضر هستند. آزمون‌های مستقل بیشتری باید انجام شود.

**۱۰ گزارش آزمون**

گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

۱-۱۰ انجام آزمون طبق این استاندارد ملی ایران؛

۲-۱۰ تاریخ تحويل نمونه به آزمایشگاه؛

۳-۱۰ تاریخ انجام آزمون؛

۴-۱۰ شناسنامه محصول (شامل: نام تولیدکننده، تاریخ تولید، محل تولید و...);

۵-۱۰ محل انجام آزمون؛

۶-۱۰ ذکر هرگونه موارد مغایر با این استاندارد؛

۷-۱۰ نام، نامخانوادگی و امضای آزمایش‌گر؛

۸-۱۰ نام، نامخانوادگی و امضای تاییدکننده.

## پیوست الف

(الزامی)

### ویژگی‌های دماسنجهای

محدوده دما	علامت‌های مقیاس:	
°C	تقسیمات	
+۳۸ تا -۳۰	خطوط طویلی در هر یک	۰,۵
۱ و ۵	ارقام در هریک	۵
۰,۱۵	ماکسیمم عرض خط	mm
۰,۵	ماکسیمم خطای مقیاس	°C
۲۵۰	غوطه وری	mm
۸۰	محفظة انبساط: اجازه حرارت دادن تا:	°C
۳۶۰ تا ۳۸۰	طول کلی	mm
>۶۰	طول ساقه	mm
۷۰ تا ۶۰	قطر خارجی ساقه	mm
۱۰ تا ۱۶	طول حباب	mm
بزرگتر از قطر میله	قطر خارجی حباب	mm
	موقعیت مقیاس:	
۲۷۱ تقریباً	فاصله بین پایین حباب تا خط در °C -۳۸	mm
۷۲ تقریباً	طول مقیاس	mm
	یادآوری ۱- دماسنجهای IP ۴۲ C دماسنجهای مناسبی می‌باشند.	
	یادآوری ۲- دماسنجهای ترموکوبل دار می‌توانند به جای دماسنجهای با ساقه سخت استفاده شوند. مشروط به این که آنها به طور منظم و اسنجدی شده و نتایج مشابهی داشته باشند.	